

BENNING



Installatiemeetinstrument

BENNING IT 130

Beknopte handleiding

Op de meegeleverde CD-ROM staat een uitvoerige bedieningshandleiding.

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135 - 137
D - 46397 Bocholt
Telefoon: +49 (0) 2871 - 93 - 0 • Fax: +49 (0) 2871 - 93 - 429
www.benning.de • duspol@benning.de

© 11/2018 BENNING

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de firma BENNING mag dit document noch vermenigvuldigd, noch in welke vorm dan ook gebruikt worden.

Inhoud

1	Eerste stappen	- 4 -
1.1	Veiligheid en bedieningsaanwijzingen	- 4 -
1.2	Voorkant en aansluitingen	- 6 -
1.3	Standaard levering	- 7 -
1.4	Aanduidingen en symbolen	- 7 -
1.5	Keuze van de meetfuncties	- 9 -
1.6	Schakelaarstand AUTO	- 10 -
1.7	Instellingen SETTINGS	- 10 -
1.8	Meetwaardegeheugen	- 10 -
1.9	Accu's en zekeringen	- 11 -
1.10	Kalibratie en service	- 12 -
1.11	Als optie verkrijgbare toebehoren	- 13 -
2	Metingen	- 14 -
2.1	Nulcompensatie van de meetkabels	- 14 -
2.2	TRMS-spanning (V AC/DC), frequentie en fasevolgorde (draaiveld)	- 15 -
2.3	Isolati weerstand (RISO)	- 16 -
2.4	Laagohmige meting (RLOW)/continuïteitstest	- 17 -
2.5	Aardlekschakelaar (RCD)	- 18 -
2.6	Lusimpedantie (Zs L-PE)	- 19 -
2.7	Kabelimpedantie (ZI L-N/L)	- 20 -
2.8	Aardingsweerstand (RE)	- 21 -
2.9	TRMS-stroomsterkte (A AC/DC)	- 22 -
2.10	Verlichtingssterkte (LUX)	- 23 -
2.11	Enkelvoudige fout lekstroom (ISFL) in IT-netwerk (RISO)	- 24 -

1 Eerste stappen

1.1 Veiligheid en bedieningsaanwijzingen

In de bedieningshandleiding en op het meetinstrument worden de volgende symbolen gebruikt:



Attentie, gevaar, de bedieningshandleiding in acht nemen!



Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!



Veiligheidsklasse II



Aarde (spanning tegen aarde)



Waarschuwingaanwijzingen – Algemene informatie


- ❑ Dit document is geen vervanging voor de bedieningshandleiding! De bedieningshandleiding staat als PDF-bestand op de meegeleverde CD-ROM.
- ❑ Indien het meetinstrument anders dan beschreven in de bedieningshandleiding wordt gebruikt, kan de door het meetinstrument gevormde beveiliging negatief worden beïnvloed!
- ❑ Lees voor het gebruik van het meetinstrument de bedieningshandleiding zorgvuldig door, aangezien het gebruik van het meetinstrument anders gevaar voor de gebruiker en schade aan het meetinstrument of de te testen installatie kan veroorzaken!
- ❑ Het meetinstrument en de bijbehorende accessoires nooit gebruiken, indien deze zichtbaar beschadigd zijn!
- ❑ Neem de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften in acht om het risico van een elektrische schok tijdens de omgang met levensgevaarlijke spanningen te vermijden!
- ❑ In geval de zekering F1 doorgebrand is, volg dan de instructies in deze bedieningshandleiding! Gebruik als vervanging uitsluitend een zekering die aan de specificatie beantwoordt (zie Hoofdstuk 7.1). Wanneer zekering F2 of F3 is doorgebrand, mag het apparaat niet langer gebruikt worden. Het apparaat moet dan voor onderzoek/reparatie naar de firma Benning worden gestuurd.
- ❑ Gebruik het meetinstrument niet in AC-voedingssystemen met spanningen hoger dan 550 V AC.
- ❑ Onderhoudswerkzaamheden, reparaties en instellingen aan het meetinstrument en de accessoires mogen uitsluitend door geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd.
- ❑ Gebruik uitsluitend standaard of als optie verkrijgbare BENNING-accessoires, die u van uw geautoriseerde dealer hebt ontvangen!
- ❑ Let erop dat de meetcategorie van sommige accessoires lager is dan die van het meetinstrument. Meetpennen en Commander-meetpen zijn voorzien van afneembare doppen. Wanneer deze worden verwijderd, wordt de meetcategorie verlaagd tot CAT II. Controleer de markeringen van de accessoires!
Zonder dop, 18 mm-punt: CAT II 1.000 V t.o.v. aarde
Met dop, 4 mm-punt: CAT II 1000 V/CAT III 600 V/CAT IV 300 V t.o.v. aarde
- ❑ Het meetinstrument wordt geleverd met oplaadbare NiMh-accu's. De accu's mogen alleen zoals aangegeven op het plaatje van het accuvakdeksel of in de bedieningshandleiding en uitsluitend door accu's van hetzelfde type worden vervangen. Gebruik geen standaard alkaline-batterijen terwijl de oplader is aangesloten, omdat deze anders kunnen exploderen!
- ❑ Binnenin het meetinstrument is sprake van gevaarlijke spanningen. Koppel alle meetaccessoires los, verwijder de oplader en schakel het meetinstrument uit, voordat u het deksel van het accu-/zekeringvak opent.

- ❑ Sluit geen spanningsbronnen op de C1-ingang aan. Deze mag uitsluitend worden gebruikt voor het aansluiten van door BENNING aanbevolen ampèretangadapters. De maximale ingangsspanning bedraagt 3 V!
- ❑ Alle gebruikelijke veiligheidsbepalingen moeten in acht worden genomen om een elektrische schok tijdens werkzaamheden aan elektrische installaties te voorkomen!



Veiligheidsaanwijzingen - metingen

Isolati weerstand

- ❑ De meting van de isolati weerstand mag uitsluitend aan spanningsvrije meetobjecten worden uitgevoerd!
- ❑ Raak het meetobject tijdens de meting in geen geval aan, als het nog niet volledig is ontladen! Gevaar door elektrische schok!
- ❑ Wanneer een isolati weerstandsmeting aan capacitieve meetobjecten wordt uitgevoerd, gebeurt het ontladen onder bepaalde omstandigheden vertraagd! De waarschuwing melding  en de actuele spanning worden tijdens het ontladen aangegeven, tot de spanning lager is dan 30 V.
- ❑ Sluit geen meetingang aan op een externe spanning van meer dan 550 V (AC of DC), om het meetinstrument niet te beschadigen!

Laagohmige meting/continuïteitstest

- ❑ Laagohmige metingen/continuïteitstests mogen uitsluitend aan spanningsvrije meetobjecten worden uitgevoerd!
- ❑ Parallellussen kunnen invloed hebben op het meetresultaat.

Metten van de PE-aansluiting

- ❑ Wanneer op de aardleider PE de fasespanning wordt herkend, moeten alle metingen onmiddellijk worden gestopt en moet eerst worden gezorgd dat de fout in de installatie wordt verholpen.



Veiligheidsaanwijzingen – batterijen/accu's en zekeringen

- ❑ Koppel alle meetkabels/accessoires los van het meetinstrument en de installatie en schakel het meetinstrument uit, voordat u het deksel van het accu-/zekeringvak opent. Binnenin het meetinstrument kan sprake zijn van gevaarlijke spanningen.
- ❑ Er moet voor worden gezorgd, dat de accu's correct worden geplaatst, omdat het meetinstrument anders niet bedrijfsklaar is en de accu's zich zullen ontladen.
- ❑ In geen geval alkaline-batterijen gebruiken!
- ❑ Gebruik voor het opladen van de accu's uitsluitend de meegeleverde oplader!



Veiligheidsaanwijzingen

- Commander-meetpen (meegeleverd)
- Commander-meetstekker voor geaarde stopcontacten (optie)

Meetcategorieën van de Commander:

Commander-meetpen (zonder dop, 18 mm-punt) CAT II 1.000 V t.o.v. aarde


Commander-meetpen (met dop, 4 mm-punt)..... CAT II 1.000 V/CAT III 600 V/CAT IV 300 V
t.o.v. aarde

Commander-meetstekker voor geaarde stopcontacten . CAT II 300 V t.o.v. aarde

- ❑ De meetcategorieën van de Commander kunnen lager zijn dan de meetcategorie van het meetinstrument.
- ❑ Wanneer gevaarlijke spanningen op de PE-aansluitingen van een geaard stopcontact worden herkend, moeten alle metingen onmiddellijk worden gestopt en oorzaak van de fout opgespoord en verholpen worden.


- ❑ Koppel de Commander los van het meetinstrument en de installatie en schakel de Commander uit, voordat u het deksel van het accuvak opent. Binnenin de Commander kan sprake zijn van gevaarlijke spanningen.

1.2 Voorkant en aansluitingen

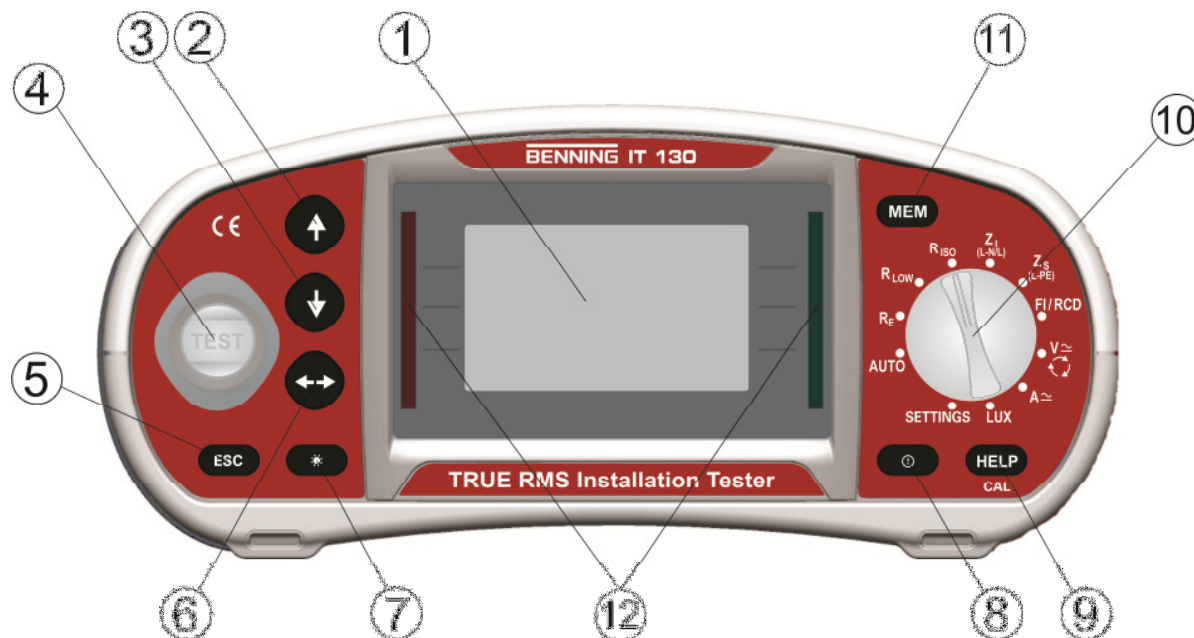

Legenda:

1	LCD	❑ Matrix-display met een resolutie van 128 x 64 pixels en achtergrondverlichting
2	OMHOOG	❑ Wijzigt de geselecteerde parameters
3	OMLAAG	
4	TEST	❑ Start van de meting
5	ESC	❑ PE-aanraakelektrode voor de aardleideraansluiting
6	TAB	❑ Terug/annuleren
7	Achtergrondverlichting, contrast	❑ Selecteert de parameters in de ingestelde meetfunctie
8	ON/OFF (aan/uit)	❑ Wijzigt de achtergrondverlichting en het contrast
9	HELP/CAL	❑ Het instrument in- of uitschakelen Automatische uitschakeling (APO) als geen toetsen worden bediend na 15 minuten
10	Functiekeuzeschakelaar	❑ Helpfunctie met aansluitschema's (voor R LOW en ΔU ca. 2 seconden indrukken)
11	MEM	❑ Voor het kalibreren van de meetkabels in de R LOW- en continuïteitsfunctie
		❑ Start de Z _{REF} -meting in de subfunctie ΔU spanningsverval
		❑ Keuze van de meetfunctie
		❑ Opslaan/opvragen meetresultaten
		❑ Hiermee worden de instellingen van de ampèretangadapter opgeslagen
12	Groene LED Rode LED	❑ GOED/SLECHT-aanduiding van de meetresultaten

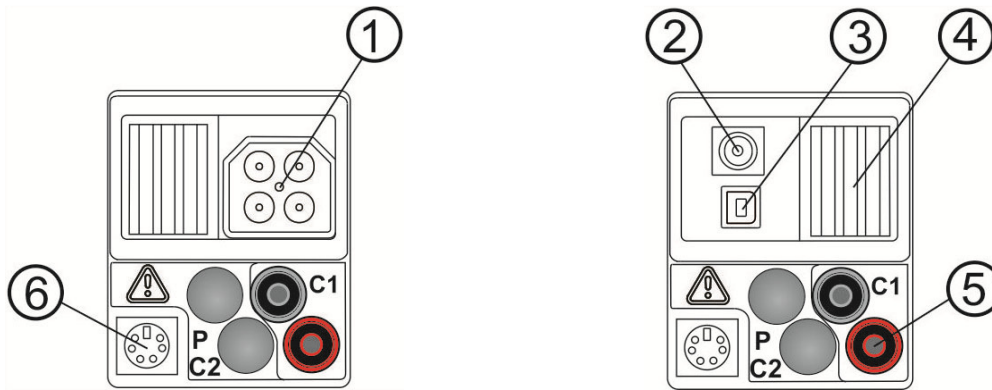

Legenda:

1	Meetaansluiting	Meetingangen/meetuitgangen
2	Oplaadbus	Voor het opladen van oplaadbare NiMh-accu's
3	USB-aansluiting	USB-interface voor aansluiting op de pc
4	Beschermende afdekking	
5	C1	Meetingang voor als optie verkrijgbare ampèretangadapter BENNING CC 1/ BENNING CC 3
6	PS/2-bus	Seriële RS-232-interface voor aansluiting op de pc Aansluiting voor een als optie verkrijgbare meetadapter, bijv. BENNING Luxmeter type B Aansluiting voor een als optie verkrijgbare barcodescanner

1.3 Standaard levering


- 1 x installatiemeetinstrument BENNING IT 130
- 1 x gevoerde draagtas
- 1 x Commander-meetpennen (schakelbaar met TEST-toets)
- 1 x meetkabel met stekker voor geaard stopcontact
- 1 x universele 3-aderige meetkabel (zwart, blauw, groen)
- 1 x set meetpennen (zwart, blauw, groen)
- 1 x set krokodilklemmen (zwart, blauw, groen)
- 1 x draagriem
- 1 x RS 232-PS/2-interfacekabel
- 1 x USB-interfacekabel
- 6 x oplaadbare NiMh-accu's, type AA
- 2 x batterijen, type AAA
- 1 x oplader
- 1 x CD-ROM met protocol-software BENNING PC-WIN IT 130 en uitvoerige bedieningshandleiding in PDF-formaat
- 1 x gedrukte beknopte handleiding
- 1 x kalibratiecertificaat




1.4 Aanduidingen en symbolen

Aansluitmonitor

De aansluitmonitor geeft de aangesloten spanningen op de meetaansluitingen alsmede de informatie met betrekking tot de actieve meetaansluitingen in het wisselstroomnet aan.




De aangesloten spanning wordt door middel van de weergave van de meetklemmen weergegeven. Alle drie meetklemmen L, N en PE worden voor de geselecteerde meting gebruikt.



De aangesloten spanning wordt door middel van de weergave van de meetklemmen weergegeven. De meetklemmen L en N worden voor de geselecteerde meting gebruikt.



De meetklemmen L en PE zijn actieve meetklemmen; de N-meetklem moeten echter net zo goed worden aangesloten, om een correcte ingangsspanning te kunnen laten weergeven.



De polariteit van de aangesloten meetspanning (R LOW, R ISO) wordt op de uitgangsklemmen L en N aangegeven.

Aanduiding accu



Capaciteitsaanduiding accu.



Capaciteit te laag.

De accucapaciteit is te laag om correcte meetresultaten te kunnen garanderen. U moet de accu's eerst opladen of vervangen.



Accucapaciteit (bij aangesloten oplader)

Meldingen



Waarschuwing! Er is een hoge spanning op de meetklemmen aangesloten.



Waarschuwing! Gevaarlijke spanning op de PE-aansluiting! Beëindig de meting onmiddellijk en verhelp het probleem/het aansluitingsprobleem voordat u doorgaat met meten!



De voorwaarden op de ingangsklemmen kunnen een meting starten; neem de aangegeven waarschuwingen en meldingen a.u.b. in acht.



De voorwaarden op de ingangsklemmen kunnen een meting niet starten; neem de aangegeven waarschuwingen en meldingen a.u.b. in acht.



De meting wordt uitgevoerd; neem de aangegeven waarschuwingen a.u.b. in acht.



Het meetinstrument is oververhit. De metingen worden net zo lang onderbroken, tot de interne temperatuur onder de toegestane grenswaarde is gedaald.



De resultaten kunnen worden opgeslagen.



Tijdens het meten is een hoge storingsspanning vastgesteld. De meetresultaten kunnen onjuist zijn.












L en N werden verwisseld.



Tijdens de meting is de aardlekschakelaar (RCD) geactiveerd (in aardlekschakelaarfuncties [RCD]).






Draagbare aardlekschakelaar (RCD) geselecteerd (PRCD).

	RCD type EV (Elektrisch Voertuig)
	RCD type MI (Mobiele Installatie)
	De weerstand van de meetkabels voor de laagohmige meting/continuïteitstest werd niet gecompenseerd.
	De weerstand van de meetkabels voor de laagohmige meting/continuïteitstest werd gecompenseerd.
	Hoge aardingsweerstand van de meetsonden. De meetresultaten kunnen onjuist zijn.
	Te lage stroomsterkte voor de gespecificeerde nauwkeurigheid. De meetresultaten kunnen onjuist zijn. Controleer bij de instelling van de ampèretang of de gevoeligheid van de ampèretang kan worden verhoogd.
	De meetsignalen liggen buiten het meetbereik. De meetresultaten kunnen onjuist zijn.
	Eenvoudige storing in het IT-netwerk.
	Zekering F1, F2 of F3 is defect. Wanneer zekering F2 of F3 is doorgebrand, mag het apparaat niet langer gebruikt worden. Het apparaat moet dan voor onderzoek/reparatie naar de firma Benning worden gestuurd.


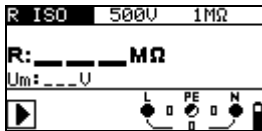



Waarschuwingstonen

Aanhoudende toon **Waarschuwing!** Er is een gevaarlijke spanning op de PE-aansluiting vastgesteld!

Beoordeling van de meetresultaten

	Meetresultaten binnen de vooraf ingesteld grenswaarden (groene LED).
	Meetresultaten buiten de vooraf ingesteld grenswaarden (rode LED).
	De meting werd afgebroken. Neem de aangegeven waarschuwingen en meldingen in acht.

1.5 Keuze van de meetfuncties

	Draaischakelaar voor het kiezen van de meetfunctie	
	Keuze van de subfunctie, instelling van de parameters en grenswaarden	
	selectie van de parameters en grenswaarden	
	Start van de meting	

1.6 Schakelaarstand AUTO

Draai de schakelaar voor het kiezen van de meetfunctie op AUTO, om de meetfuncties door middel van de COMMANDER-meetpen (044155) of de als optie verkrijgbare COMMANDER-meetstekker (044149) te selecteren.

De onderstaande functies kunnen met behulp van de COMMANDER worden geselecteerd:

- Keuze van de meetfunctie (alleen in de schakelaarstand AUTO)
- Start van de meting
- De meetwaarden opslaan
- LCD-displayverlichting AAN/UIT
- Verlichting van de meetplaats AAN/UIT

1.7 Instellingen SETTINGS

Draai de schakelaar voor het kiezen van de meetfunctie op SETTINGS, om onderstaande instellingen aan het meetinstrument te kunnen uitvoeren:

- GEHEUGEN (data oproppen, data wissen, geheugen wissen)
- SELECTEER TAAL (GB, D, E, F, NL)
- DATUM/TIJD instellen
- AARDING SYSTEEM (TN/TT- of IT-netwerk)
- RCD TEST (overeenkomstig EN 61008/EN 61009, IEC 60364-4-41, BS 7671, AS/NZS 3017)
- ISC-FACTOR instelling (0,20 – 3,00)
- COMMANDER AAN/UIT
- FABRIEKSINSTELLINGEN terugzetten
- TANG INSTELLINGEN (BENNING CC 1 (044037) , BENNING CC 3 (044038))

1.8 Meetwaardegeheugen

Het interne geheugen van het meetinstrument biedt de mogelijkheid om max. 1.800 meetresultaten, incl. parameters, grenswaarden en datum/tijd van de meting op te slaan.

De meetresultaten kunnen door middel van een geheugenstructuur van 4 niveaus worden opgeslagen.

Geheugenstructuur:

- [OBJ] OBJECT 001
- [BLO] BLOK 001
- [FUS] ZEKERING 001
- [CON] MEETPUNT 001

Voorbeeld installiestructuur:

Klant Meyer
 Dealer EG
 F1 Keuken
 Stopcontact 1

Meting: Nr.: 1/3 RCD I: 22,5 mA
 Nr.: 2/3 R ISO: >999 MΩ
 Nr.: 3/3 R LOW: 0,17 Ω

Met de meegeleverde pc-software BENNING PC-Win IT 130 kan het meetwaardegeheugen van het meetinstrument worden uitgelezen (download) en kunnen reeds op de pc aangemaakte installiestructuren aan het meetinstrument (upload) worden overgedragen.

1.9 Accu's en zekeringen

Accu's

Waarschuwing:



- Koppel alle meetkabels/accessoires los van het meetinstrument en de installatie en schakel het meetinstrument uit, voordat u het deksel van het accu-/zekeringvak opent. Binnenin het meetinstrument kan sprake zijn van gevaarlijke spanningen.
- Er mogen uitsluitend alkali-batterijen c.a. oplaadbare NiMh-batterijen (accu's) van het type AA worden gebruikt. In geen geval alkaline-batterijen opladen!
- Er moet worden gegarandeerd dat de batterijen/accu's correct zijn geplaatst, omdat het meetinstrument anders niet kan worden gebruikt en de batterijen/accu's zich zullen ontladen.
- Wanneer het meetinstrument gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet u alle batterijen/accu's uit het accuvak verwijderen om te voorkomen dat de batterijen/accu's in het meetinstrument gaan lekken.

De oplaadbare NiMh-batterijen (accu's) worden automatisch opgeladen zodra de oplader met de oplaadbus wordt verbonden. Een geïntegreerde veiligheidsschakeling regelt het opladen.



Polariteit van de netadapterbus

Opmerking:

- Voor het eerste gebruik! Plaats de batterijen in het batterijenvak en laad de batterijen minstens 16 uur op.


Zekeringen

Waarschuwing:



Koppel alle meetkabels/accessoires los van het meetinstrument en de installatie en schakel het meetinstrument uit, voordat u het deksel van het accu-/zekeringvak opent. Binnenin het meetinstrument kan sprake zijn van gevaarlijke spanningen.

- Achter de bedekking aan de achterzijde van het testapparaat bevinden zich drie zekeringen. Slechts zekering F1 mag vervangen worden. Wanneer zekering F2 of F3 is doorgebrand, mag het apparaat niet langer gebruikt worden. Het apparaat moet dan voor onderzoek/reparatie naar de firma Benning worden gestuurd.
 - F1
M 0,315 A/250 V, 20×5 mm (757211)
Deze zekering is bedoeld ter bescherming van de interne schakelcircuits van de laagohmige meting/continuïteitstest, voor het geval de meetpennen gedurende de meting per ongeluk op de netspanning worden aangesloten.

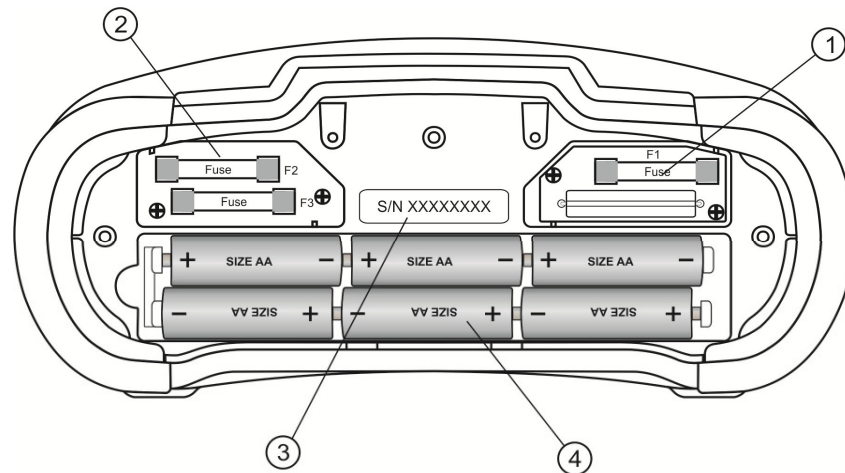

Legenda:

1	Zekering F1	M 315 mA/250 V
2	Zekeringen F2 en F3	Wanneer zekering F2 of F3 is doorgebrand, mag het apparaat niet langer gebruikt worden. Het apparaat moet dan voor onderzoek/repatrie naar de firma Benning worden gestuurd.
3	Plaatje met serienummer	
4	Accu's/batterijen	Type AA, oplaadbaar NiMh/alkali, Aantal: 6 stuks

1.10 Kalibratie en service

Kalibratie

BENNING waarborgt de naleving van de in de gebruiksaanwijzing vermelde technische gegevens en nauwkeurigheidinformatie gedurende het 1ste jaar na de leveringsdatum.

Om de aangegeven nauwkeurigheid van de meetresultaten te kunnen behouden, moet het instrument regelmatig door onze fabrieksservice worden gekalibreerd. Wij adviseren om het instrument eenmaal per jaar te kalibreren. Neem zo nodig contact op met onze service-afdeling.








Service

Voor deskundige informatie staan onze vakmensen te allen tijde voor u klaar.

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
 Robert-Bosch-Str. 20
 D - 46397 Bocholt
 Internet: www.benning.de

BENNING Helpdesk telefoonnr.: +49 (0) 2871 - 93 - 555

1.11 Als optie verkrijgbare toebehoren

<p>Aardingsset Aardingsset bestaande uit 2 grondpennen, 3 meetkabels, 2 x L = 20 m, 1 x L = 4,5 m</p>	<p>Art.nr.: 044113</p>	
<p>Ampèretangadapter BENNING CC 1, 1 A - 400 A AC Uitgang: 1 mV per 1 A BENNING CC 3, 0,2 A - 300 A AC/DC Uitgang: 1 mV/10 mV per 1 A</p>	<p>Art.nr.: 044037 Art.nr.: 044038</p>	
<p>Verlichtingssterktesensor BENNING Luxmeter type B voor het plannen en installeren van binnen- en buitenverlichting</p>	<p>Art.nr.: 044111</p>	
<p>COMMANDER-meetstekker Voor geaard stopcontact, schakelbaar met behulp van TEST- en MEM-toets, Goed/slecht-aanduiding via groene/rode LED, PE-contactelektrode voor het herkennen van de fasespanning op de aardleideraansluiting PE.</p>	<p>Art.nr.: 044149</p>	
<p>CEE-meetadapter 16 A, 5-polig, voor het meten van spanning en fasevolgorde (draaiveld) op 16 A CEE-stopcontacten</p>	<p>Art.nr.: 044148</p>	
<p>40 m-meetkabel 40 m-meetkabel moet haspel en handlus, voor het meten van aardleiderverbindingen</p>	<p>Art.nr.: 044039</p>	
<p>Barcodescanner Barcodescanner met PS/2-interface voor het identificeren van de meetplaats en de het wijzigen van de naam van de geheugenplaats.</p>	<p>Art.nr.: 009371</p>	


2 Metingen

2.1 Nulcompensatie van de meetkabels


1. De functie instellen



R LOW Ω of Continuïteit selecteren

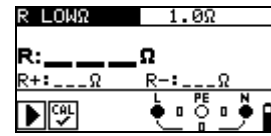

2. De meetkabels kortsluiten.

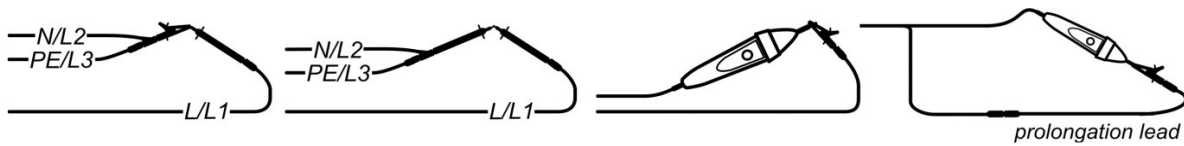


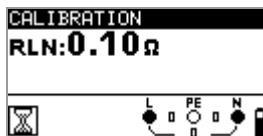
Kortgesloten meetkabels

3. Druk de toets in.


4. Druk op de toets CAL (HELP).

Na de compensatie (nulcompensatie) van de meetkabels wordt in eerste instantie de gemeten waarde en aansluitend 0,00 Ω aangegeven.

Een geslaagde compensatie wordt door middel van het symbool  in de functie R LOW en Continuïteit aangegeven.



Weerstand van de meetkabels voor de compensatie.

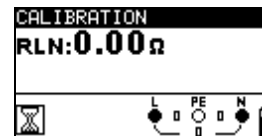


Weerstand van de meetkabels na de compensatie.

2.2 TRMS-spanning (V AC/DC), frequentie en fasevolgorde (draaiveld)


1. De functie instellen.



2. Aansluitschema


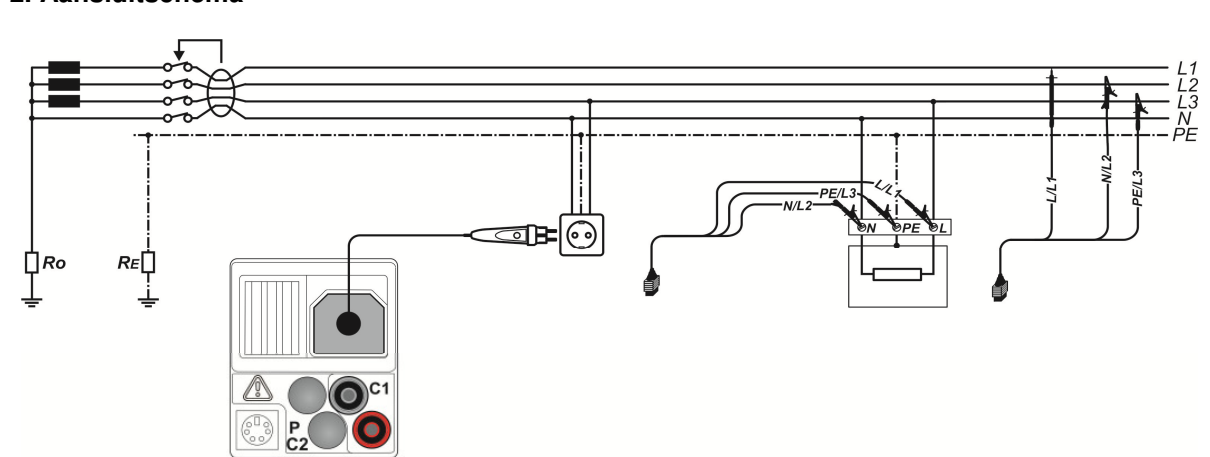


Aansluiting van de als optie verkrijgbare Commander-meetstekker (044149) en de 3-aderige meetkabel

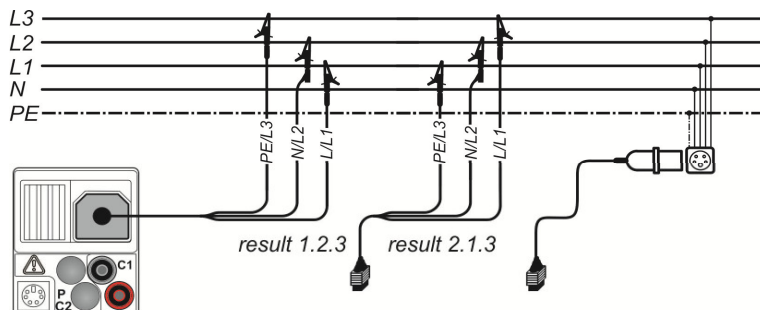

Aansluiting van de 3-aderige meetkabel en de als optie verkrijgbare CEE-meetadapter (044148) in het driefasesysteem

3. Het meetresultaat kan met behulp van de toets MEM worden opgeslagen.

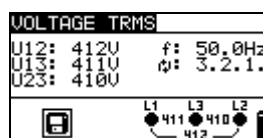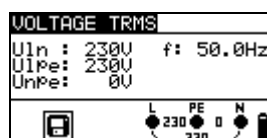

- Uln** Spanning tussen fase (L) en neutrale leider (N)
- Ulpe** ... Spanning tussen fase (L) en aardleider (PE)
- Unpe**.. Spanning tussen neutrale (N) en aardleider (PE)
- f**..... Frequentie

- U12** Spanning tussen fase L1 en L2
- U13** Spanning tussen fase L1 en L3
- U23** Spanning tussen fase L2 en L3
- 1.2.3**... Draaiveldrichting rechtsonder: OK
- 3.2.1**... Draaiveldrichting linksom: niet OK
- f**..... Frequentie

2.3 Isolatieweerstand (R_{ISO})

1. De functie instellen.



2. Parameters en grenswaarden instellen.




Meetspanning


12 V, 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V

Minimale grenswaarde:

[zonder (---), 0,01 MΩ ÷ 200 MΩ]

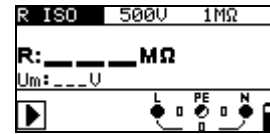

3. Aansluitschema

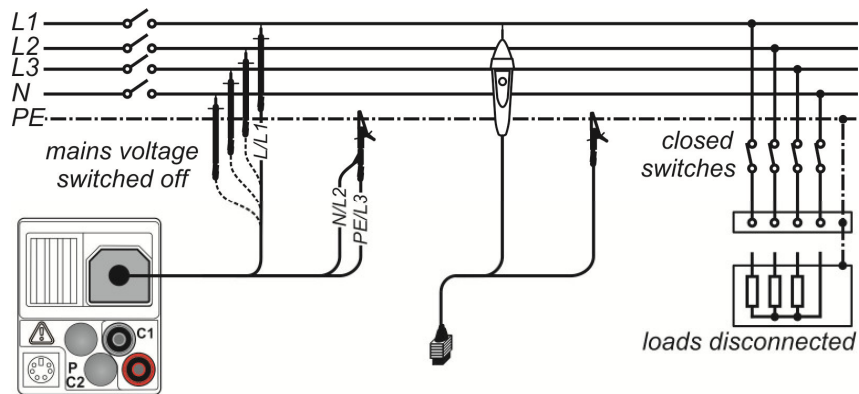

Aansluiting van de 3-aderige meetkabel en de Commander-meetpen

4. Houd de toets ingedrukt totdat het meetresultaat zich stabiliseert.

Door dubbelklikken op de toets  begint een continue (doorlopende) meting.

5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets MEM worden opgeslagen.




RIsolatieweerstand

UmMeetspanning (daadwerkelijke waarde)

2.4 Laagohmige meting (R_{LOW})/continuïteitstest


1. De functie instellen.

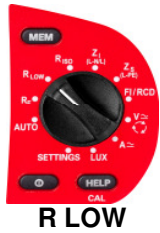

2. Subfunctie en grenswaarden instellen.




R LOW Ω Laagohmige weerstand (Meetstroomsterkte > 200 mA met omkeren polariteit) of **Continuïteit** (meetstroomsterkte < 8,5 mA)
Maximale grenswaarde [zonder (---), 0,1 Ω ÷ 20,0 Ω]
Zoemer [AAN. UIT] alleen voor Continuïteit

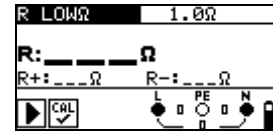


3. Aansluitschema

MPEC...Main Potential Equilizing Collector
 PCC...Protection Conductor Collector

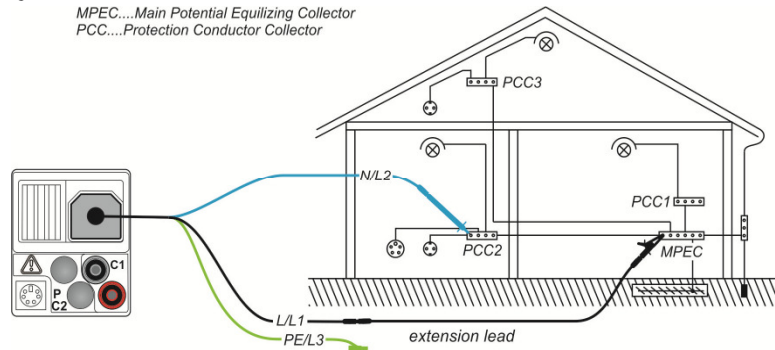

Aansluiting van de 3-aderige meetkabel en de als optie verkrijgbare meetkabel BENNING TA 5 (044039)

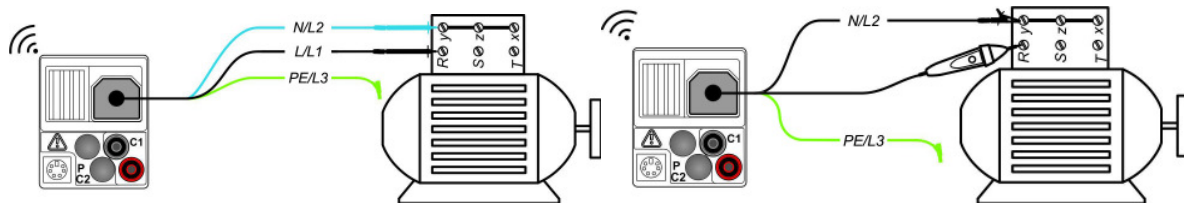



Aansluiting van de 3-aderige meetkabel en de Commander-meetpen

4.a R LOW Ω -laagohmig:


Druk de toets  in.

4.b Continuïteit:


Druk de toets  in, om met een doorlopende meting te beginnen.

Druk de toets  nogmaals in om de meting te beëindigen.

5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets MEM worden opgeslagen.

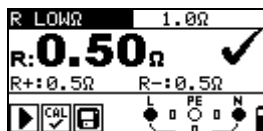

R R LOW Ω -laagohmige weerstand
R+ Resultaat met positieve polariteit
R- Resultaat met negatieve polariteit

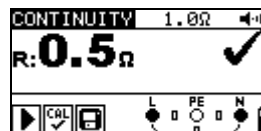

R..... Continuïteitsweerstand

2.5 Aardlekschakelaar (RCD)

1. De functie instellen.



2. Subfunctie, parameters en grenswaarden instellen.

- RCD I schakelstroomsterkte
- RCD t schakeltijd
- Uc aanraakspanning
- AUTO automatische controle

**Nominale schakelwaarde
verschilstroomsterkte $I_{\Delta N}$**
[10/30/100/300/500/1.000 mA].





RCD-type [AC, A, F, B, B+]

Startpolariteit [~ , ~ , ~ , ~ , ~ , ~ , ~ , ~]


Eigenschappen [selectief , algemeen
niet vertraagd , PRCD, PRCD-S, PRCD-
K, EV RCD, MI RCD]

Multiplicator meetstroomsterkte
[$1/2 \times I_{\Delta N}$, $1/2/5 \times I_{\Delta N}$].

Grenswaarde aanraakspanning
[25 V, 50 V].

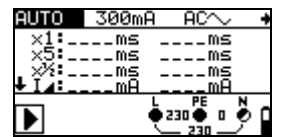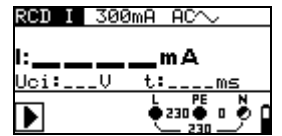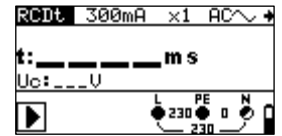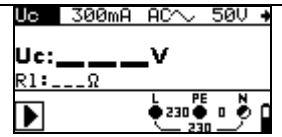


3. Aansluitschema

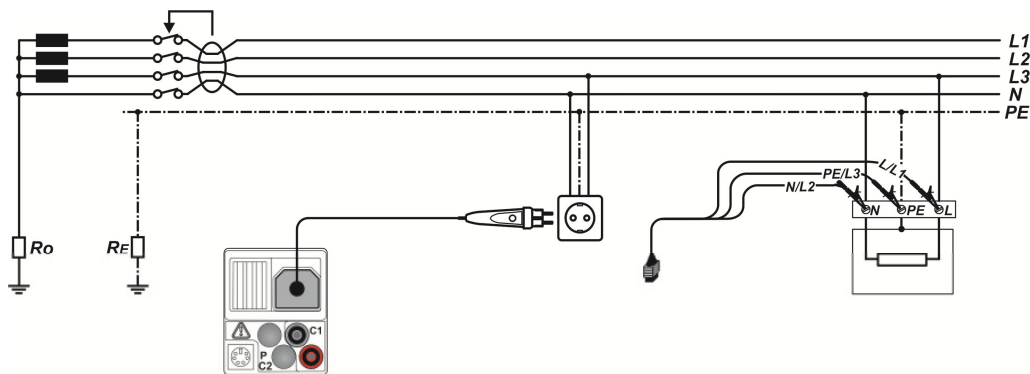


Aansluiting van de als optie verkrijgbare Commander meetstekker (044149) en de 3-aderige meetkabel

4. Druk de toets in.


5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets MEM worden opgeslagen.

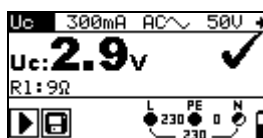


Uc Aanraakspanning
RL Lusweerstand

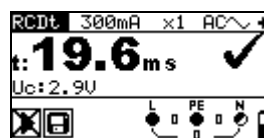

t Schakeltijd
Uc Aanraakspanning voor nominale waarde $I_{\Delta N}$

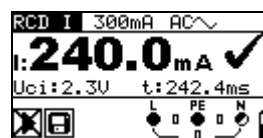

I Schakelstroomsterkte
Uci . Aanraakspanning bij schakelstroomsterkte I of eindwaarde indien de RCD niet schakelt
t Schakeltijd

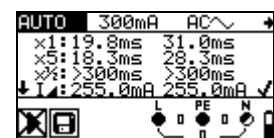

Meetwaarden voor 0% 180°:
x1 .Schakeltijd $I_{\Delta N}$
x5 .Schakeltijd $5 \times I_{\Delta N}$
x1/2 Schakeltijd $1/2 \times I_{\Delta N}$
I...Schakelstroomsterkte
Uc.Aanraakspanning voor $I_{\Delta N}$

2.6 Lusimpedantie ($Z_{s L-PE}$)

1. De functie instellen.



2. Subfunctie, parameters en grenswaarden instellen.



Lusimpedantie:

Zs (voor systemen zonder RCD)


Zs rcd (voor systemen met RCD)

Type zekering


[zonder (---), gL/gG, B, C, K, D]

Nominale stroomsterkte van de zekering

Schakeltijd van de zekering

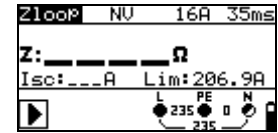

3. Aansluitschema

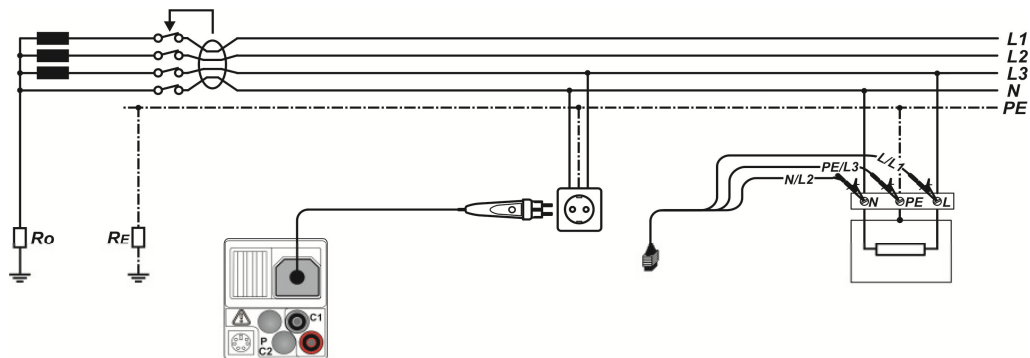

Aansluiting van de als optie verkrijgbare Commander meetstekker (044149) en de 3-aderige meetkabel



4. Druk de toets in.

5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets MEM worden opgeslagen.



Zs.... Lusimpedantie (L-PE)

Isc.... Niet beïnvloede kortsluitstroomsterkte (lekstroomsterkte)

Lim .. Onderste grenswaarde van de niet te beïnvloeden kortsluitstroomsterkte

2.7 Leidingsimpedantie ($Z_{L-N/L}$)



1. De functie instellen.



2. Subfunctie, parameters en grenswaarden instellen.




Z₁ Kabelimpedantie
ΔU Spanningsverval
Type zekering
 [zonder (---), gL/gG, B, C, K, D]
Nominale stroomsterkte van de zekering
Uitschakeltijd van de zekering
Max. spanningsverval [3,0% ÷ 9,0%]

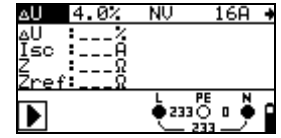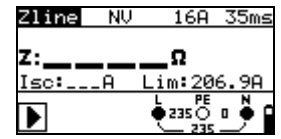


3. Aansluitschema

Kabelimpedantie

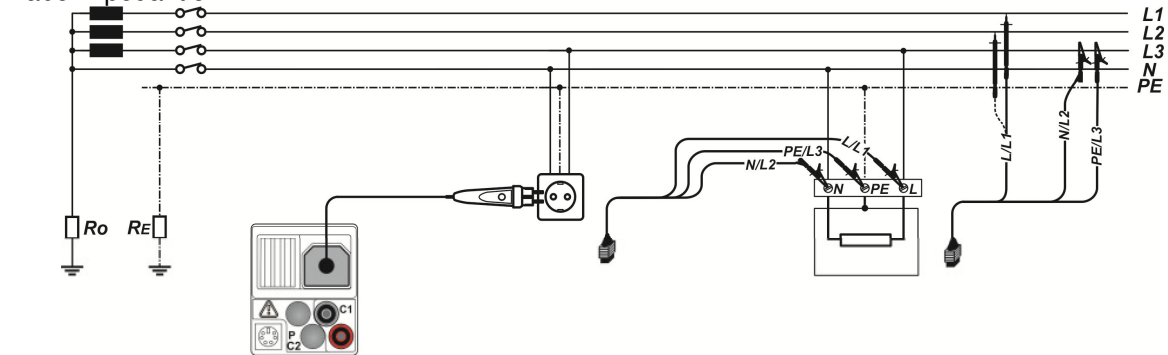

Aansluiting van de als optie verkrijgbare Commander meetstekker (044149) en de 3-aderige meetkabel


Spanningsverval

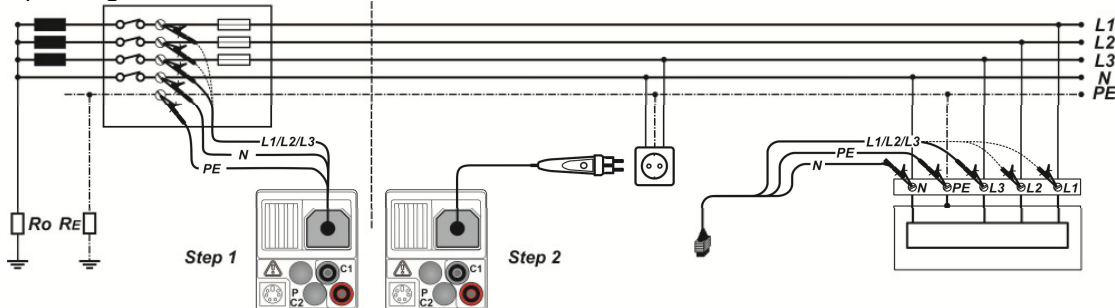


Aansluiting van de als optie verkrijgbare Commander meetstekker (044149) en de 3-aderige meetkabel

4. Druk de toets in.

5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets MEM worden opgeslagen.

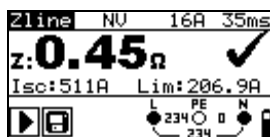

Z: Kabelimpedantie
Isc Niet beïnvloede kortsluitstroomsterkte
Lim .. Onderste grenswaarde van de niet beïnvloede kortsluitstroomsterkte

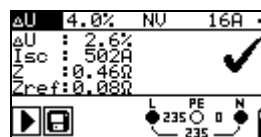

ΔU ... Spanningsverval
Isc ... Niet beïnvloede kortsluitstroomsterkte
Z Kabelimpedantie op het meetpunt
Zref.. Kabelimpedantie van de referentieplaats

2.8 Aardingsweerstand (R_E)


1. De functie instellen.





2. De grenswaarde instellen.



ERDE RE aardingsweerstand
Maximale grenswaarde
 [zonder (---), 1 Ω ÷ 5 k Ω]

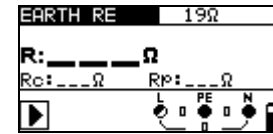

3. Aansluitschema

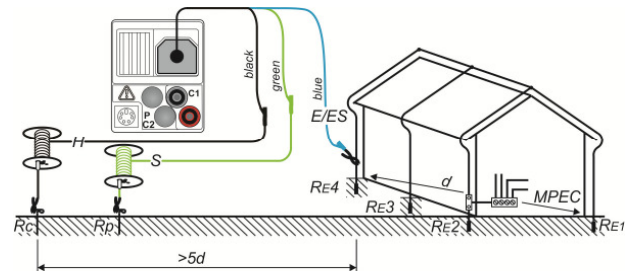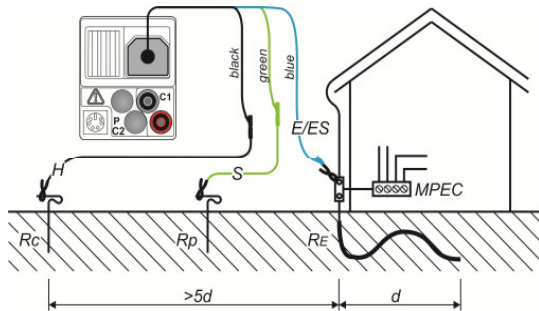

Aansluiting van de als optie verkrijgbare aardingsset (044113)

4. Druk de toets in.

5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets MEM worden opgeslagen.



R Aardingsweerstand
Rp Sondeweerstand van de S-sonde (potentiaal)
Rc Hulpweerstand van de H-sonde (stroom)


2.9 TRMS-stroomsterkte (A AC/DC)

1. De functie instellen.




Opmerking:


In het menu SETTINGS moet de gebruikte ampèretang worden ingesteld.

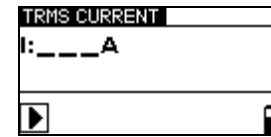


2. Aansluitschema

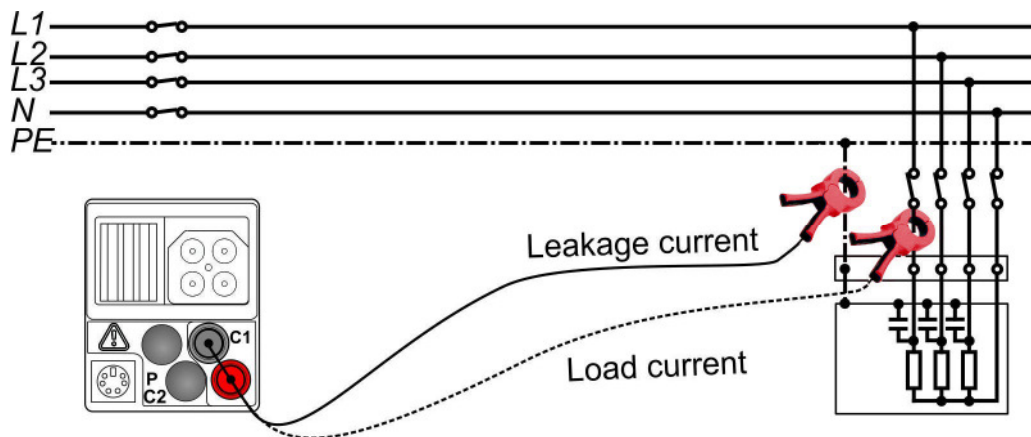


Aansluiting van de als optie verkrijgbare ampèretang BENNING CC 1 (044037), BENNING CC 3 (044038)

4. Druk de toets  in, om met een doorlopende meting te beginnen.

Druk de toets  nogmaals in om de meting te beëindigen.

5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets **MEM** worden opgeslagen.

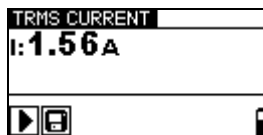

I..... Stroomsterkte

2.10 Verlichtingssterkte (LUX)


1. De functie instellen.




2. De grenswaarde instellen.




Maximale grenswaarde:
[zonder (---), 0,1 lux ÷ 20 klux].

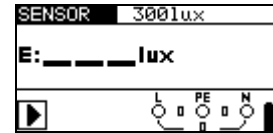


3. Aansluitschema

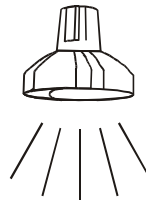

*Positioneren van de als optie verkrijgbare verlichtingssterktesensor
BENNING Luxmeter type B (044111)*

4. Druk de toets  in, om met een doorlopende meting te beginnen.

Druk de toets  nogmaals in om de meting te beëindigen.

5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets **MEM** worden opgeslagen.



E Verlichtingssterkte

2.11 Enkelvoudige fout lekstroom (ISFL) in IT-netwerk (R_{ISO})


1. De functie instellen.




2. Subfunctie en grenswaarden instellen.



ISFL Enkelvoudige fout lekstroom
(In het menu SETTINGS moet het IT-netwerk worden ingesteld)
Maximale grenswaarde
[zonder (---), 3,0 mA ÷ 20,0 mA]

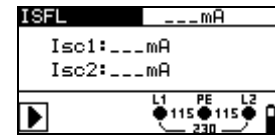


3. Aansluitschema

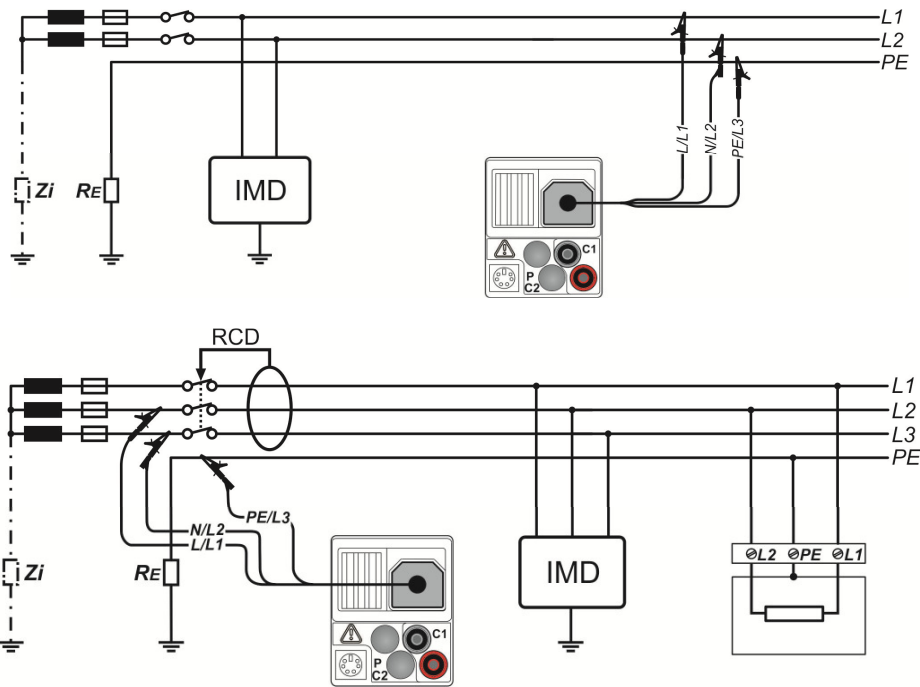

Aansluiting van de 3-aderige kabel

4. Druk de toets in.

5. Het meetresultaat kan met behulp van de toets MEM worden opgeslagen.

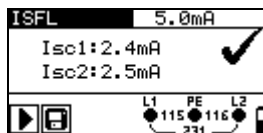

Isc1.. Enkelvoudige lekstroom bij eerste fout (aardsluiting) tussen L1 en PE

Isc2.. Enkelvoudige lekstroom bij eerste fout (aardsluiting) tussen L2 en PE